

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Термометры бимetalлические ТБФ, ТБЛ, ТБФ Кс, ТБН

#### Назначение средства измерений

Термометры бимetalлические ТБФ, ТБЛ, ТБФ Кс, ТБН (далее – термометры) предназначены для измерения температуры жидких, сыпучих и газообразных сред, не агрессивных к материалу измерительного механизма и отображения измеренных значений на показывающем устройстве.

#### Описание средства измерений

Принцип действия термометров основан на упругой деформации, возникающей под действием температуры, двух прочно соединенных пластин, имеющих разные температурные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры биметалл изгибаются в сторону материала с меньшим коэффициентом линейного расширения, изгиб с помощью кинематического узла преобразуется во вращательное движение стрелки, показывающей значение температуры по шкале термометра.

Термометры состоят из корпуса, в котором размещены циферблат и кинематический узел со стрелкой, и биметаллического термочувствительного элемента в трубке (термобаллоне), прикрепленной к корпусу.

Термометры ТБФ, ТБЛ, ТБФ Кс, ТБН отличаются конструктивным исполнением, диаметром шкалы, диапазоном измеряемых температур, точностными характеристиками.

Корпус термометров ТБФ и ТБЛ изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали, термобаллон из латуни. Корпус и термобаллон термометров ТБФ Кс и ТБН изготавливается из нержавеющей стали.

Термометры относятся к показывающим стрелочным приборам погружного типа.

Монтаж термометров на объектах измерения осуществляется с помощью штуцеров (зажимов), и/или с использованием защитных гильз (поставляется по заказу), предохраняющих термометры от воздействия измеряемой среды. Защитные гильзы изготавливаются из латуни или нержавеющей стали.

Термометры производятся с радиальным (РШ), осевым (ОШ) и универсальным (УШ) расположением термобаллона относительно корпуса.

Степень защиты термометров, обеспечиваемая оболочкой, от проникновения твердых частиц, пыли и воды соответствует IP40, IP54 или IP65 по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости к механическим воздействиям (вибраций) термометры соответствуют группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

Термометры могут иметь корректор нуля, расположенный на торце или корпусе термобаллона.

Конструкция термометров, за счет сварных соединений, обеспечивает ограничение доступа к внутренним элементам, влияющим на метрологические характеристики, и не требует пломбирования.

Общий вид приборов приведен на рисунках 1 - 6.

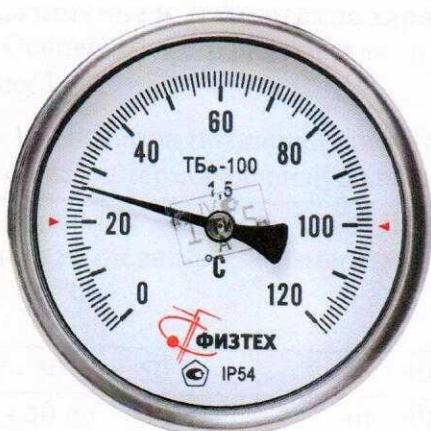


Рисунок 1 – Термометр ТБФ в корпусе 100 мм с осевым штуцером



Рисунок 2 – Термометр ТБЛ в корпусе 100 мм с осевым штуцером

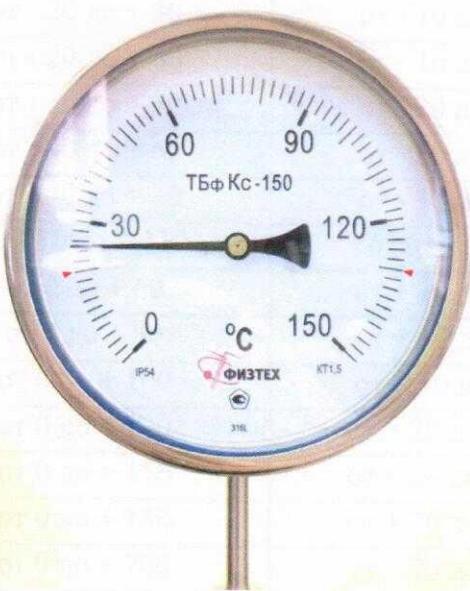


Рисунок 3 – Термометр ТБФ Кс в корпусе 150 мм с универсальным штуцером



Рисунок 4 – Термометр ТБН в корпусе 100 мм с радиальным штуцером



Рисунок 5 – Место нанесения знака поверки на стекло



Рисунок 6 – Место нанесения знака поверки на место соединения обечайки и корпуса

## Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики термометров приведены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1 - Диапазон показаний, диапазон измерений, номинальный диаметр корпуса, диаметр погружной части термобаллона, длина погружной части термобаллона

Диапазон показаний температуры, °C	Диапазон измерений температуры, °C	Номинальный диаметр корпуса, мм	Диаметр погружной части термобаллона, мм	Длина погружной части термобаллона, мм
от - 50 до + 50	от - 40 до + 40			
от - 50 до + 100	от - 40 до + 90			
от - 40 до + 40	от - 30 до + 30			
от - 40 до + 60	от - 30 до + 50			
от - 30 до + 50	от - 20 до + 40			
от - 20 до + 40	от - 10 до + 30			
от - 20 до + 60	от - 10 до + 50			
от - 30 до + 70	от - 20 до + 60			
от - 40 до + 60	от - 30 до + 50			
от - 40 до + 70	от - 30 до + 60			
от - 10 до + 110	от 0 до + 100			
от 0 до + 60	от + 10 до + 50			
от 0 до + 80	от + 10 до + 70			
от 0 до + 100	от + 10 до + 90	63; 80; 100; 150; 160	6; 8; 10; 12	46; 64; 100; 150; 200; 400
от 0 до + 120	от + 20 до + 100			
от 0 до + 150	от + 20 до + 130			
от 0 до + 160	от + 20 до + 140			
от 0 до + 200	от + 20 до + 180			
от 0 до + 250	от + 30 до + 220			
от 0 до + 300	от + 40 до + 260			
от 0 до + 350	от + 50 до + 300			
от 0 до + 400	от + 50 до + 350			
от 0 до + 450	от + 50 до + 400			
от 0 до + 500	от + 50 до + 450			
от 0 до + 600	от + 50 до + 550			

Примечание:

Диапазон измерений, в котором нормировано значение погрешности, ограничен на шкале двумя красными отметками.

Указанные в таблице 1 диапазоны показаний и измерений при изготовлении могут быть выражены в других единицах:

- для приборов применяемых на территории РФ в соответствии с Постановлением правительства РФ от 31.10.2009 г. № 879;
- для приборов поставляемых на экспорт в соответствии с требованиями Заказчика.

Таблица 2 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности термометров

Термометр	Класс точности	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ( $\gamma_{осн}$ ), % от диапазона измерений
ТБф, ТБф Кс	1,0	±1,0
ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН	1,5	±1,5
ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН	2,5	±2,5

Таблица 3 – Метрологические и технические характеристики термометров

Характеристика	Значение
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур до + 15 °С и выше 25 °С, °С/на каждые 10 °С	±0,5
Вариация показаний термометров, не более	$\gamma_{осн}$
Показатель тепловой инерции (63 % от диапазона измерений), с, не более:	
- для неподвижной жидкостной среды (вода или жидкость с близким к воде коэффициентом теплопередачи)	100
- для неподвижного воздуха	800
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Рабочие условия измерений:	
- температура окружающей среды, °С:	
- для ТБф, ТБф Кс	от - 70 до + 60
- для ТБН, ТБЛ	от - 10 до + 50
- относительная влажность при температуре 40°C, %	98
Масса, кг, не более	
- для ТБф	0,9
- для ТБф Кс	1,2
- для ТБН	0,8
- для ТБЛ	0,5
Средняя наработка на отказ, ч	65000
Средний срок службы, лет, не менее	8

#### Знак утверждения типа

наносится на циферблат термометра методом печати, на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

#### Комплектность средства измерений

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Термометр                   | 1 шт.               |
| 2 Паспорт                     | 1 экз.              |
| 3 Руководство по эксплуатации | 1 экз. (для партии) |
| 4 Методика поверки            | 1 экз. (для партии) |

## Проверка

осуществляется по МЦКЛ.0199.МП «Термометры бимetalлические ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН. Методика поверки», утвержденным ЗАО КИП «МЦЭ» 17 июня 2016 г.

Основные средства поверки:

- термостат жидкостный Термотест-05-0», диапазон регулирования температуры от - 80 до + 30 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,04 °C, рег. номер в ФИФ СИ РФ 39300-08;

- термостат жидкостный Термотест-10», диапазон регулирования температуры от - 30 до + 100 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,02 °C, рег. номер в ФИФ СИ РФ 39300-08;

- термостат жидкостный Термотест-300, диапазон регулирования температуры от 100 до 300 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,02 °C, рег. номер в ФИФ СИ РФ 39300-08;

- калибратор температуры сухоблочный КС 600-1, диапазон воспроизведения температуры от 50 до 600 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности при воспроизведении заданной температуры  $(t) \pm(0,1+0,001\cdot|t|) ^\circ\text{C}$ , рег. номер в ФИФ СИ РФ 37366-08;

- термометр сопротивления эталонный ЭТС-100/1, диапазон измерений температуры от - 196 до + 660,323 °C, пределы допускаемой доверительной абсолютной погрешности при доверительной вероятности  $0,95 \pm 0,15 ^\circ\text{C}$ , рег. номер в ФИФ СИ РФ 19916-10;

- преобразователь сигналов ТС и ТР прецизионный "Теркон", пределы допускаемой погрешности измерений температуры в диапазоне температур от - 200 до + 600 °C ±0,01 °C, рег. номер в ФИФ СИ РФ 23245-08.

Знак поверки наносится на термометры, в соответствии с рисунками 5, 6.

## Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений описан в документе «Термометры бимetalлические ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН. Руководство по эксплуатации», РЭ 4321-402-64115539-2016.

## Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термометрам бимetalлическим ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ТУ 4212-402-64115539-2016 Термометры бимetalлические ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН. Технические условия.

## Изготовитель

Акционерное общество «Производственное объединение Физтех»  
(АО «ПО Физтех»)

ИНН: 7017262078

634021, РФ, г. Томск, ул. Кирова 58, строение 70

тел: 8 800 100 6266, +7 (3822) 43-17-17; факс: +7 (3822) 43-17-71

e-mail: office@fiztech.ru


сайт: www.fiztech.ru

### Испытательный центр

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)  
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр.8  
Тел./факс (495) 491-78-12  
e-mail: sittek@mail.ru

Аттестат аккредитации ЗАО КИП «МЦЭ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU 311313 от 01.05.2015 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

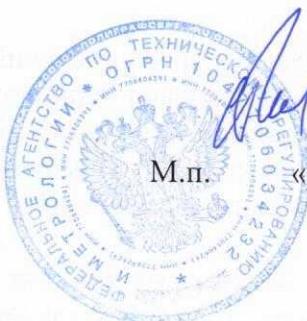

С.С. Голубев

16.09.2016 г.

ssr

ОГРН

ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

*Б. Чистов* Чистов(А)

